Phasenrelais Typ PS - Phasenasymmetrie - Phasenfolge

Allgemeines

Phasenasymmetriewächter Typ PS schützen Elektromotoren vor Zwei-Phasen- und Rückwärtslauf. Phasenfolgewächter verhindern, dass ein Elektromotor rückwärtsan laufen kann.

Spezielle Einsatzfälle, wo das PS-Gerät vorteilhaft eingesetzt wird, sind Baumaschinen, Aufzugsanlagen, Fahr- und Rolltreppen, Krananlagen oder Werkzeug-maschinen aller Art. Der Oberwellengehalt in einem Industrienetz ist oft nicht bekannt. Wir empfehlen deshalb in jedem Anwendungsfall, soweit dies nicht bereits geschehen ist, ein Mustergerät in der Anlage zu testen, in der Phasenwächter eingesetzt werden sollen. Ein Mustergerät stellen wir hierfür, auf Wunsch mit Rückgaberecht, gern zur Verfügung. Stellt sich in einem speziellen Fall heraus, daß der Oberwellenanteil zu hoch ist, also der Phasenwächter falsche Ergebnisse liefert, dann müssen andere Vorschläge bei uns eingeholt werden. Hierzu ist es notwendig, uns die besonderen Verhältnisse im Industrienetz möglichst ausführlich zu schildern.

	PS2DK	PSSW 1	DRR10	DRR20	COSFI100V
Asymmetrie/ Ausfall	Χ	Χ		Χ	
Phasenfolge	X	X	Χ	Χ	
Unterspannung		X		Χ	
Überspannung		Χ			
Kaltleiter-Anschluss			Χ		
automat. Drehrichtungskorrektur			Χ	Χ	
Überwachung COSFI/ Wirkstrom					X
Stromrichtungserkennung					X
Bauform	K	K	V4	K	V4

2

Phasenasymmetrierelais Typ PS2DK

Überwachung von Phasenasymmetrie und Phasenfolge

Phasenasymmetrierelais PS2DK



Phasenasymmetriewächter vom Typ PS2DK werden zum Schutz von Elektromotoren gegen Asymmetrien im Drehstromnetz ohne Neutralleiter und zur Überwachung der Phasenfolge eingesetzt.

Durch die einstellbare Asymmetrie kann der PS2DK den vorliegenden Netzverhältnissen angepasst werden.

Erzeugt ein 2-phasig weiterlaufender Motor eine Rückspannung, so kann die Einstellung für die Asymmetrie so weit reduziert werden, dass ein Phasenausfall auch in diesem Betriebszustand erkannt wird.

Bei Netzen mit hohem Oberwellengehalt kann es erforderlich sein, die Einstellung der Asymmetrie zu erhöhen.


Wird die Asymmetrie auf den Maximalwert eingestellt (25% = Rechtsanschlag), so arbeitet das Gerät als Phasenfolgewächter. Es löst praktisch nur noch aus bei Phasenausfall oder falscher Phasenfolge.

Liegt im Einschaltmoment eine falsche Phasenfolge vor, so zieht das Relais nicht an.

- Überwachung von Phasenasymmetrie
- Überwachung von Phasenfolge
- Asymmetrie einstellbar 5 ... 25 %
- Ausgangsrelais 2 Wechsler
- Ansprechverzögerung einstellbar 0,1...5 s
- LED-Anzeige für Betriebszustand

Bestell-Nummer

P222505

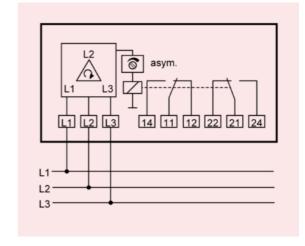

Technische Daten

Steuerspannung Us

zul. Spannungstoleranz Us Leistungsaufnahme Frequenz

Relaisausgang Kontaktart

Prüfbedingungen zul. Umgebungstemperatur

Ansprechschwelle Asymmetrie Hysterese

Ansprechzeit bei Phasenausfall (< 240 V)

Anzugszeit nach Phasenwiederkehr

Ansprechzeit bei Asymmetrie

Ansprechpunkt bei symmetrischer Spannungabsenkung

Abmessungen (H x B x T) Einbaulage

Befestigung

Schutzart Gehäuse/ Klemmen Gewicht Drehstrom, 380-415 V ohne N andere Spannungen auf Anfrage

+10%...-15% ca. 3 VA 50/60 Hz

2 Wechsler

Typ 2 siehe "Allgemeine Technische Hinweise"

siehe "Allgemeine Technische Hinweise" -20°C...+55°C

einstellbar 5...25% ca. 2%

ca. 2% ca. 0,2 s

ca. 0,5 s

einstellbar 0,1...5 s

nicht festgelegt

Bauform K: 75 x 22,5 x 115 mm

beliebig

Schnappbefestigung auf 35 mm Normschiene nach

DIN EN 60 715

IP 30/20 150 g

Drehstromwächter Typ PSSW1

Phasenasymmetrie, Phasenfolge, Unter- und Überspannung

PSSW1



Drehstromwächter vom Typ PSSW1 überwachen Drehstromnetze auf Phasensymmetrie, Phasenfolge, Unter- und Überspannung, schützen damit Motoren vor Schäden und sorgen für längere Lebensdauer.

Einsatzfälle sind z.B. die Überwachung von Drehstromnetzen an Baumaschinen, Verdichtern oder Wärmepumpen.

- Unter- und Überspannung einstellbar ± 2-20 % (gemeinsam)
- Asymmetrie einstellbar 5-15%
- Phasenausfall
- Verzögerungszeit einstellbar 0,1-12 s (für Spannung und Asymmetrie)
- Bifrequenter Messeingang 50/60 Hz


Anzeigen:


4 LEDs für:

- Über-/Unterspannung
- Asymmetrie
- Phasenausfall/-folge
- Relaiszustand

Bestell-Nummern:

Steuerspannung AC 230 V Steuerspannung AC 400 V P222525 P222526

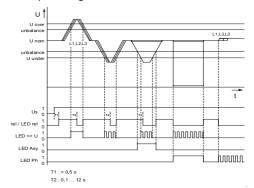

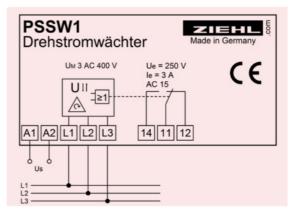

Technische Daten

Steuerspannung Us zul. Spannungstoleranz Us

Ausgangsrelais Kontaktart

Prüfbedingungen zul. Umgebungstemperatur

Asymmetrieüberwachung

Hysterese Verzögerungszeit

Spannungsausfall Hysterese Verzögerungszeit

Unter-/Überspannung Abschaltpunkt Hysterese Verzögerungszeit

Abmessungen (H x B x T)

Einbaulage Befestigung

Schutzart Gehäuse / Klemmen Gewicht

AC 230 V, alt. AC 400 V, 50/60 Hz, < 3 VA $\pm 20\%$

1 Wechsler

Typ 2 siehe "Allgemeine Technische Hinweise"

siehe "Allgemeine Technische Hinweise" -20°C...+55°C

Abschaltpunkt einstellbar 5...15 %

ca. 2 %

einstellbar 0,1...12 s

Abschaltpunkt ca. 50 %

ca. 5 % fest 0,1 s

Messspannung 3 AC 400 V einstellbar ±2...20 % (symmetrisch)

ca.1 %

einstellbar 0,1-12 s

Bauform K: 75 x 22,5 x 115 mm

beliebig

Schnappbefestigung auf 35 mm Normschiene nach

DIN EN 60 715 IP 40 / IP 20

160 g

Drehrichtungsrelais Typ DRR10

automatische Drehfeldkorrektur

DRR10



Drehrichtungsrelais vom Typ DRR10 messen beim Einschalten der Spannung die Richtung des Drehfeldes und stellen, wenn nötig, durch den Tausch von 2 Phasen ein korrektes Drehfeld her.


Die integrierte Kaltleiterauswertung schützt bei Bedarf gleichzeitig den Motor vor Übertemperatur.


Einsatzfälle sind besonders dort, wo es schnell gehen muss, z.B. bei der Feuerwehr oder beim Technischen Hilfswerk, und allgemein Maschinen und Geräte, die an wechselnden Orten, z.B. an Baustellen, an das Netz angeschlossen werden. Pumpen, Staubsauger und Kompressoren laufen immer in der richtigen Richtung. Fehlersuche oder Umverdrahtung sind nicht mehr notwendig.


- automatische Korrektur des Drehfeldes bei Falschanschluss
- Rückwärtslauf ausgeschlossen
- · integrierte Kaltleiterauswertung
- Enable-Eingang zum direkten Ein- und Ausschalten des Verbrauchers mit dem DRR10
- max. 3 x 12 A
- Einschaltströme 30 A max. 4 s / 60 A max. 1 s
- höhere Ströme bei Verwendung externer Schütze
- · integrierte Schutzbeschaltung für Relaiskontakte
- integrierter Übertemperaturschutz
- Verteilereinbaugehäuse 4 TE, Einbauhöhe 55 mm, zum Einbau in Schaltschränke oder Verteiler

Bestell-Nummer

P222546

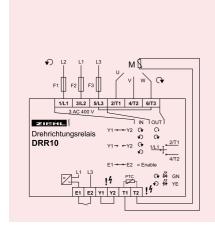

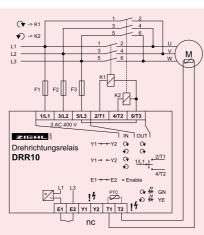

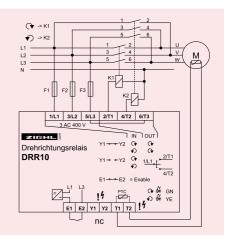

Technische Daten

Steuerspannung Us zul. Spannungstoleranz Us

Ausgangsrelais Schaltspannung Konventioneller thermischer Strom Ith Einschaltstrom (bei 10% ED) Nennbetriebsstrom Ie (AC 15) empfohlene Vorsicherung Kontaktlebensdauer mech. Kontaktlebensdauer elektr.

Eingänge T1 - T2 E1 - E2 zul. Umgebungstemperatur

Gehäuse (H x B x T) Einbaulage Befestigung

Schutzart Gehäuse/Klemmen Gewicht

3 AC 400 V, 50/60 Hz, < 3 VA +10% ... -20%

2 x 2 Schließer max. AC 440 V 12 A

30 A max 4 s / 60 A max. 1 s 3 A AC 400 V gG/gL 16 A 30 x 10⁶ Schaltspiele 1 x 10⁶ Schaltspiele bei AC 400 V / 3 A 2 x 10⁵ bei AC 400 V / 6 A cosfi 0,5

ohne Potentialtrennung zur Steuerspannung Kaltleiter nach DIN 44081/44082 potentialfreier Kontakt für AC 400 V -20°C...+55°C

Bauform V4: $90 \times 70 \times 58$ mm, Einbautiefe 55 cm beliebig auf 35 mm Normschiene nach EN 60 715 oder 2 Schrauben M 4 IP 30 / IP 20 ca. 230 g

Drehrichtungsrelais Typ DRR20

mit Unterspannungs- und Phasenasymmetrieüberwachung

Drehrichtungsrelais DRR20



Technische Daten

Drehrichtungsrelais vom Typ DRR20 überwachen die Phasenfolge und sorgen dafür, dass ein Rechtsdrehfeld weitergegeben wird. Am Ausgang werden zwei Schütze angeschlossen. Der Schütz am Arbeitskontakt von K2 schaltet die Phasen 1:1 durch, der zweite (am Ruhekontakt) tauscht 2 Phasen.

Beim Zuschalten der Steuerspannung zieht bei korrekter Phasenfolge das Relais K2 an. Beifalscher Phasenfolge bleibt es abgefallen. Erst wenn K2 in der richtigen Stellung ist, zieht das Relais K1 an. K1 fällt auch immer zuerst ab. Damit ist sichergestellt, dass in keinem Betriebszustand der falsche Schütz angezogen sein kann.

Zusätzlich überwacht das Gerät das Drehstromnetz auf Unterspannung und Asymmetrie. Werden die eingestellten Grenzwerte erreicht, so schaltet das Relais K1 ab (bzw. gar nicht erst ein) und schützt so den angeschlossenen Motor von Schäden.

Das Gerät kann auch als reiner Unterspannungs-/Phasenasymmetriewächter oder als Phasenfolgewächter eingesetzt werden

Einsatzfälle sind Maschinen und Geräte, die an wechselnden

Steuerspannung Us zul. Spannungstoleranz Us Leistungsaufnahme Frequenz

Relaisausgang Kontaktart Prüfbedingungen zul. Umgebungstemperatur

Ansprechschwelle Asymmetrie Ansprechschwelle Unterspg Hysterese Ansprechzeit Unterspannung/Asymmetrie Phasenausfall (< 60% Us) Anzugszeit Phasenwiederkehr Verzögerung K2 - K1

Abmessungen (H x B x T) Einbaulage Befestigung


Schutzart Gehäuse/ Klemmen Gewicht

Orten, z.B. auf Baustellen betrieben werden. Pumpen, Staubsauger und Kompressoren laufen immer in der richtigen Richtung und sind gleichzeitig vor Schäden durch Unterspannung und Asymmetrie geschützt.

- automatische Korrektur des Drehfeldes bei Falschanschluss (2 Schütze erforderlich)
- · Rückwärtslauf ausgeschlossen
- kein Einschalten bei Unterspg oder Asymmetrie
- · Relais K2 zieht an bei Rechtsdrehfeld
- Relais K1 zieht an (nach K2) bei korrekter Spannung und Symmetrie
- 3 LEDs für Betriebszustände der Relais und Fehlermeldungen
- Messspannung 3 AC 400 V
- Asymmetrieüberwachung einstellbar 5...25 %
- Unterspannungsüberwachung einstellbar 70...95 %
- Ansprechverzögerung einstellbar 0,1...10 s (für Unterspannung und Asymmetrie)
- keine Hilfsspannung erforderlich

Bestell-Nummer

P222551

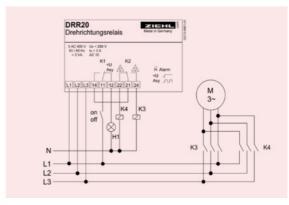

Drehstrom, 400 V ohne N +20%...-30% ca. 3 VA 50/60 Hz

2 Wechsler

Typ 2 siehe "Allgemeine Technische Hinweise" siehe "Allgemeine Technische Hinweise" -20°C...+55°C

einstellbar 5...25 % einstellbar 70...95 % ca. 2%

einstellbar 0,1...10 s < 0,2 s < 0,5 s ca. 100 ms

Bauform K: 75 x 22,5 x 115 mm beliebig Schnappbefestigung auf 35 mm Normschiene nach DIN EN 60 715 IP 30/20 150 g

Last- und Stromrelais Typ COSFI 100V

Stromrichtung, Über- und Unterlast, cosφ und Wirkstrom

COSFI 100V



Motorbelastungswächter überwachen Motoren in Wechsel- und Drehstromnetzen auf Über- und/ oder Unterlast.

Sie werden in die Zuleitung des Motors geschaltet und werten den Phasenwinkel zwischen Spannung und Motorstrom oder wahlweise den Wirkstrom aus. Der Leistungsfaktor cos φ weist bei geringer Belastung des Motors die größten Änderungen auf. Deshalb eignet sich die Überwachung dieses Parameters besonders für die Erkennung von Unterlast.

Bei großer Belastung des Motors weist der Motorstrom die größeren Änderungen auf. Vorausgesetzt, dass der Motor für die Anwendung nicht überdimensioniert ist, eignet sich der Strom besser zur Erkennung von Überlast.

COSFI 100V kann beide Werte überwachen. Dabei ist es sogar möglich, mit Alarm 1 den Phasenwinkel und den Antrieb auf Unterlast auszuwerten und mit Alarm 2 durch Messung des Stroms auf Überlast zu überwachen. Damit können die Motoren von Antrieben überwacht und so z.B. der Bruch eines Keilriemens oder die Verstopfung eines Filters oder Ventils erkannt werden. Ein extra Messaufnehmer vor Ort und die Zuleitungen entfallen.

Mit der Digitalanzeige und vielen Einstellmöglichkeiten kann das Gerät für die jeweilige Aufgabe optimiert werden.

Anwendung cosfi / Wirkstrom:

- Keilriemenüberwachung
- Lüfterüberwachung
- Pumpenüberwachung
- Förderanlagen (Meldung, wenn Last zu niedrig)
- Rührwerke
- Verschleißüberwachung
- Werkzeugabnutzung
- Schutz von Motoren, Anlagen und Antrieben vor Überlastung.

Als **Stromrichtungsrelais** misst das Gerät Höhe und Richtung des Wirkstroms in einer Phase und kann damit zur richtungsabhängigen Überwachung von Wechselstrom eingesetzt werden.


- Steigerung des Eigenverbrauchs an Photovoltaikanlagen. Verbraucher können abhängig von der zur Verfügung stehenden Einspeiseleistung zu- oder abgeschaltet werden. Über die Messung des Stroms am Einspeisepunkt kann man erkennen, ob für Wärmepumpe, Klimaanlage, Kühlaggregat oder andere große Verbraucher genug überschüssige Leistung aus der Photovoltaikanlage zur Verfügung steht.
- Warnung oder Abschaltung wenn ein Generator Strom aufnimmt statt abgibt
- -> Details in Datenblatt COSFI 100V unter Stromrelais

Bei einem Wechselstrommotor (induktive Last) eilt der Strom der Spannung um den Phasenwinkel ϕ nach. Bei sinkender Belastung wird dieser größer und damit der $\cos \phi$ kleiner. Diese Änderung des Phasenwinkels ist ein Maß für die Belastungsänderung des Motors. Der Motorbelastungswächter COSFI 100V ist für sinusförmige Wechselspannungssignale geeignet.

- für Wechsel- und Drehstromnetze
- Digitalanzeige für cosφ und Wirkstrom
- 2 Grenzwerte / Ausgangsrelais
- jeweils min, max oder min/max einstellbar
- Überwachung 2 x cosφ, 2 x Wirkstrom

- oder 1 x cosφ und 1 x Wirkstrom
- Stromanzeige skalierbar (Wandlerfaktor)
- Hysterese und Schaltverzögerung einstellbar
- Autoreset oder verriegelte Abschaltung
- Wiederanlaufversuche programmierbar 0...10
 Auto Fachla (Ctrom) adar
- Auto-Enable (Strom) oder über Startsignal
- Anlaufüberbrückung einstellbar 0...99 s
- Stromeingang max. 10 A oder über Wandler
- Erkennung von Unterbrechungen
- Kaltleiter-Eingang
- Verteilereinbaugehäuse 4TE, Einbautiefe 55 mm

Bestell-Nummern: P222534

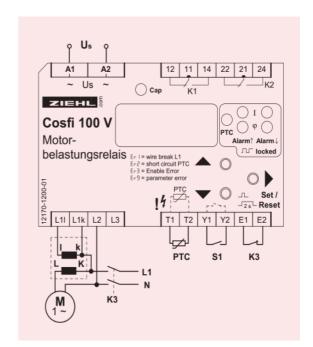

Technische Daten COSFI 100V

Steuerspannung Us

AC 230 V, +10%/-15%, 3VA, 50 Hz

Leistungsfaktor (cosφ) Hysterese (cosφ) Motornennstrom Überlastbarkeit Eingangsspannung L1-L2-L3

0,2...10 A (größere Ströme über Wandler) 10 A dauernd, 15 A max. 3 s AC 100...400 V, 48...62 Hz

Relais Kontaktart 2 Wechsler

Befestigung

Typ 2 (siehe "Allgemeine Technische Hinweise" unter Relais)

Prüfbedingungen zul.Umgebungstemperatur siehe "Allgemeine Technische Hinweise"

-20°C...+55°C

-0,99...+0,99

0,05...0,20

Abmessungen (H x B x T) mm

Bauform V4: 90 x 70 x 58 mm, Einbautiefe 55 mm auf Normschiene 35 mm od. Schraubbefestigung M4 IP 30/IP 20

Schutzart Gehäuse/Klemmen

ca. 300 g

Gewicht